

تنظیمات مربوط به دستگاه توتال استیشن R-315NX

کاربر گرامی لطفا قبل از استفاده از دستگاه R-315NX تنظیمات زیر را از طریق S.FUNC/PREFERENCE انجام دهید، توجه کنید که در هر مرحله برای انتخاب گزینه موردنظر کلید ENTER و برای ثبت آن نیز کلید ENTER را فشار دهید و در پایان برای ذخیره همه تنظیمات، کلید ACCEPT را بزنید.
 ModeB\S.Func\PREF (ModeB\F1\F5\F5\F4)

PREFERENCE

1.LANGUAGE	ENGLISH	
2.COORD. SYSTEM	1.DISP.1 NAME	X
	2.DISP.2NAME	Y
	3.DISP.2NAME	Z
	4.DISP.1 AXIS	RIGHT ANGLE
	5.DISP.2 AXIS	BISIS DIRECT
	6.DISP.3 AXIS	HEIGHT
	7.ROTATION	CW
3.INPUT METHOD	10 KEY SYS.(ABC)	
4. ACTION METHOD	STRUCTURE TYPE	
5.REMOTE METHOD	FIXED PLANE	
6.COMPARE METHOD	ALL IN ONE INFO	
7.REQUEST AIMING	OFF	
8.EDM SETTINGS	1.PRIM.MEAS KEY	TRACK SHOT
	2.SEC.MEAS KEY	MEAS.SHOT
	MEAS. MIN DISP	FINE
	SHOT COUNT	1 TIMES
	SHOT INPUT	01 TIMES
9.ELEV.FACTOR	1.AVE.ELEV.	0
	2.SCALE FCT	1
10.DUPLICATE PN CHK	ON	

تنظیمات HELP

کاربر گرامی لطفا قبل از استفاده از دستگاه R-315NX تنظیمات زیر را از طریق وارد شدن به قسمت HELP (با فشار دادن همزمان کلید نارنجی+ESC یا با فشار دادن "۰۰۷" در Mode A و سپس "Ent") انجام دهید، در هر مرحله برای انتخاب گزینه مورد نظر، گزینه SELECT (کلید F5) را انتخاب کنید و سپس کلید ENTER را فشار دهید و پس از پایان تمام تنظیمات، مجددا کلید ENTER را فشار دهید.

1.HELP		
2.TARGET CONSTANT.	1.PRISM 2.SHEET CONST	- 30 mm 0 mm
3. ATM CORR	AUTO	
4. MEAS. MIN DISP.	FINE	
5. SHOT COUNT	1.SHOT COUNT 2.SHOT INPUT	1 TIMES 01 TIMES
6. CRV/REF CORR	0.14	
7. MIN UNIT ANG.	FINE	
8. V.ANG. STYLE	Z.0	
9. DIST. BUZ.	ON	
10. QUAD BAZ.	OFF	
11. AUTO OFF	10 MIN	
12. EDM OFF	3 MIN	
13. ILLU. OFF	3 MIN	
14. MEAS.SIGNAL	MARK	
15. PRIORITY SELECT	1.PRIM.MEAS KEY 2.SEC.MEAS KEY 3.AUTO MEAS. 4.PRIORITY DISP.	TRACK SHOT MEAS.SHOT NIL HA VA SD
16. COMP AXIS	2 AXIS	
17. LD PLUM. & E.VIAL	1.LD PLUM. 2.TILT DISP 3.TILT DISP UNIT	ON ON FINE
18.REF.LESS RANGE		
19. QUICK MEASURE	OFF	
20. ATM UNIT	1.TEMP.UNIT 2.PRESS UNIT	°c hPa
21. DIST.UNIT	m	
22. ANG.UNIT	DEG	
23. SETUP COM.	1.BAUD RATE 2.DATA LENGTH 3.PARITY BITS 4.STOP BITS 5.SIGNAL CONTROL 6.XON/XOFF 7.THROUGH COMMAND	1200 8 NIL 1 OFF OFF NIL

تنظیمات زمان تخلیه

کاربر گرامی قبل از ارتباط بین دستگاه و رایانه به منظور تخلیه اطلاعات دستگاه به رایانه یا انتقال اطلاعات از رایانه به دستگاه تنظیمات زیر را از مسیر زیر انجام دهید. ModeB\S.Func\I/O\Communication setup. (ModeB\F1\F5\F5\F3\4)

1.RECEIVE RECT. DATA	1.BAUD RATE	1200
	2.DATA LENGTH	8
	3.PARITY BITS	NIL
	4.STOP BITS	1
	5.SIGNAL CONTROL	OFF
	6.XON/XOFF	OFF
	7.PROTOCOL	OFF
	8.RECORD DELIMITER	CR+LF
	9.DISP.1 AXIS	RIGHT ANGLE
	10.DISP.2 AXIS	BASIS DIRECT
	11.DISP.3 AXIS	HEIGHT
	12.ROTATION	CW

2.SEND RECT. DATA	1.BAUD RATE	1200
	2.DATA LENGTH	8
	3.PARITY BITS	NIL
	4.STOP BITS	1
	5.SIGNAL CONTROL	OFF
	6.XON/XOFF	OFF
	7.PROTOCOL	OFF
	8.RECORD DELIMITER	CR+LF
	9.DISP.1 AXIS	RIGHT ANGLE
	10.DISP.2 AXIS	BASIS DIRECT
	11.DISP.3 AXIS	HEIGHT
	12.ROTATION	CW

3.SEND POLAR. DATA	1.BAUD RATE	1200
	2.DATA LENGTH	8
	3.PARITY BITS	NIL
	4.STOP BITS	1
	5.SIGNAL CONTROL	OFF
	6.XON/XOFF	OFF
	7.ROTATION	CW